

Messverstärker für resistive DMS-Dehnungs- und Kraftsensoren für Anwendungen mit gelegentlichen Nullpunktabgleichvorgänge

Varianten

X-201-KA07



Hut-Schienen Montage

X-201-IP07



Aluminium Feldgehäuse

X-201-IN07



Inlinegehäuse

Messverstärker mit 4...20 mA und 0...10 V Analog-Ausgang, Nullpunktabgleich per Tastendruck oder externem Steuerungssignal, maximal 100.000 Tarieryklen

Funktionen

- Universeller Messverstärker für DMS-Sensoren
- Einlernen des Nullpunkts mit externem Reset-, bzw. Tara-Steuerungseingang oder über ein Taster auf der Elektronik, Nullpunktkorrektur wird unverlierbar gespeichert (Installationstara)
- Mit integriertem Messverstärker mit wahlweise ± 10 V oder 4-20 mA als robustes Ausgangssignal

Anwendung

Die Messverstärker von X-Sensors eignen sich zur universellen Signalaufbereitung von resistiven DMS-Messbrücken und piezoresistiven Sensoren. Sie sind damit geeignet für die Verstärkung des mV-Sensorsignals von Kraft- und Dehnungssensoren an Steuerungseingänge.

Die Nullpunkteinstellung bei diesen Messverstärker erfolgt durch einen digitalen Nullpunkt-Justiermechanismus. Die Nullpunkteinstellung wird dauerhaft gespeichert, d.h. die Nullpunktkorrektur liegt auch nach dem Ausschalten wieder vor. Es steht somit ein ständig verfügbarer Installationstara bereit. Daher sind diese Messverstärker für alle statischen Anwendungen geeignet. Die Anzahl der Tariervorgänge ist limitiert auf 100.000.

Die Messverstärker sind prädestiniert für den Einsatz bei folgenden Anwendungsfällen:

- Gewichtsmessung
- Ermittlung von mechanischen Belastungen in Bauwerken
- Grenzwertüberwachung und Monitoring von mechanischen Belastungen zur Vermeidung von kritischen Zuständen bei Anlagen und Bauwerken

Unterschiedliche Gehäusetypern erlauben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Neben der Hutschienen-Variante für die Montage in Schaltschränken steht auch ein robustes Feldgehäuse und Inlinegehäuse und zur Verfügung.

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Eingangsempfindlichkeit	Ausgangssignal	Merkmal	Spezifikationen
X-201-KA07	0...1,0 mV/V 0...1,25 mV/V 0...1,5 mV/V 0...2,0 mV/V 0...3,0 mV/V 0...4,0 mV/V	0...10 V 4...20 mA	Hut-Schienen Montage	Seite 3
X-201-IP07	0...1,0 mV/V 0...1,25 mV/V 0...1,5 mV/V 0...2,0 mV/V 0...3,0 mV/V 0...4,0 mV/V	0...10 V 4...20 mA	Aluminium Feldgehäuse	Seite 4
X-201-IN07	0...1,0 mV/V 0...1,25 mV/V 0...1,5 mV/V 0...2,0 mV/V 0...3,0 mV/V 0...4,0 mV/V	0...10 V 4...20 mA	Inlinegehäuse	Seite 5

X-201-KA07 für Hut-Schienen Montage

Messverstärker mit analogem Signalpfad und Extern-Tarierfunktion 0.5...4 mV/V



Spezifikationen

Performance

Empfindlichkeit	0...1.0 mV/V 0...1.25 mV/V 0...1.5 mV/V 0...2.0 mV/V 0...3.0 mV/V 0...4.0 mV/V
Linearität	< 0.5 % vom Endwert
Nullpunkt Temperaturkoeffizient	< 0.01 % / °C
Grenzfrequenz	1.3 kHz (-3dB)
Signalpfad	Analog

Elektrische Daten

Speisespannung	18...28 VDC, <70mA
Ausgangssignal auf den Endwert bezogen	
Spannungsausgang	0...±10 V @ Rload >2 kΩ
Stromausgang	0/4...20 mA @ Rload 0...800Ω
Ausgangssignal Max im Überlastbereich	± 11.5 V / 1.5-23 mA
Rauschen	Max. 20 mVpp (0...5kHz)
Anschlusswiderstand DMS-Messbrücke	4.5 V (Standard): 200 Ω...10 kΩ 9 V (Range- Umschaltung): 330 Ω...10 kΩ

Externer Nullpunktgleich

Messmodus	< 3 V oder offen
Nullpunktgleich	> 10 V
Minimale Pulslänge	1000 ms
Gesamter Abgleichvorgang	1010 ms
Tarierbarer Bereich	±2.2 mV/V
Maximale Anzahl an Tariervorgänge	100.000

«Onboard» Nullpunktgleich per Tastendruck

Setzen des Ausgangssignals auf 0, eingelernter Offset wird unverlierbar gespeichert	Taste «Zero»
--	--------------


Mechanische Daten

Material	Polycarbonat faser verstärkt, UL 94 V0
-----------------	---


Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
EMV Prüfung	EN 61000-4
Schutzart	IP 52


Mechanische Abmessungen

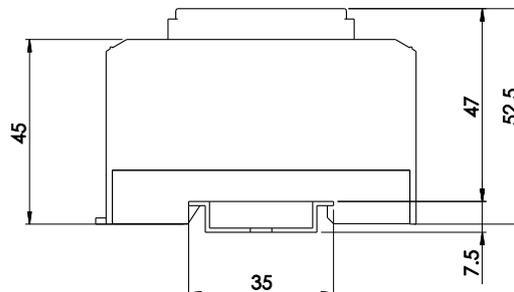

Tragschiene, DIN EN 60715

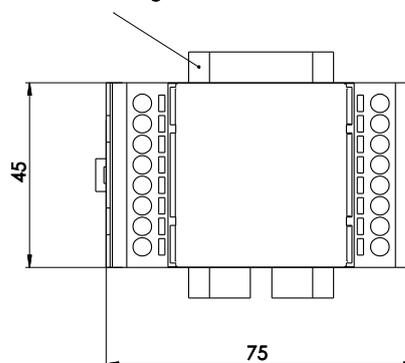

Anschlussbelegung

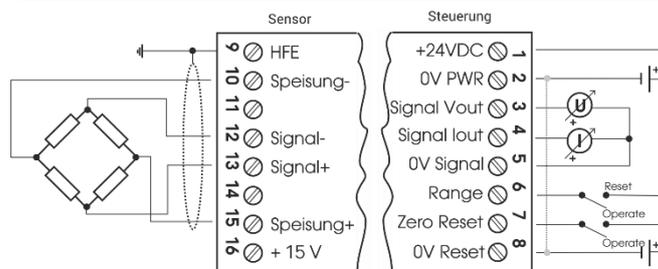

Bestellinformation

Detaillierte Bestellangaben siehe Seite 2.

Optionen:

- Vorkonfigurierter Einstellung
- Abgegliche Messkette (Messumformer und Sensor)

X-201-IP07 im Aluminium Feldgehäuse

Messverstärker mit analogem Signalpfad und Externer-Tarierfunktion 0.5...4 mV/V



Spezifikationen

Performance

Empfindlichkeit	0...1.0 mV/V 0...1.25 mV/V 0...1.5 mV/V 0...2.0 mV/V 0...3.0 mV/V 0...4.0 mV/V
Linearität	< 0.5 % vom Endwert
Nullpunkt Temperaturkoeffizient	< 0.01 % / °C
Grenzfrequenz	1.3 kHz (-3dB)
Signalpfad	Analog

Elektrische Daten

Speisespannung	18...28 VDC, <70mA
Ausgangssignal auf den Endwert bezogen	
Spannungsausgang	0...±10 V @ Rload >2 kΩ
Stromausgang	0/4...20 mA @ Rload 0...800Ω
Ausgangssignal Max im Überlastbereich	± 11.5 V / 1.5-23 mA
Rauschen	Max. 20 mVpp (0...5kHz)
Anschlusswiderstand DMS-Messbrücke	4.5 V (Standard): 200 Ω...10 kΩ 9 V (Range-Umschaltung): 330 Ω...10 kΩ

Externer Nullpunktgleich

Messmodus	< 3 V oder offen
Nullpunktgleich	> 10 V
Minimale Pulslänge	1000 ms
Gesamter Abgleichvorgang	1010 ms
Tarierbarer Bereich	±2.2 mV/V
Maximale Anzahl an Tariervorgänge	100.000

«Onboard» Nullpunktgleich per Tastendruck

Setzen des Ausgangssignals auf 0, eingelernter Offset wird unverlierbar gespeichert	Taste «Zero»
--	--------------



Mechanische Daten

Material	Aluminium
Elektrischer Anschluss Sensor	M12-Buchse (4 polig, A-Kodiert, female)
Elektrischer Anschluss Steuerung	M12-Stecker (8 polig, A-Kodiert, male)

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
EMV Prüfung	EN 61000-4
Schutzart	IP 65

Mechanische Abmessungen

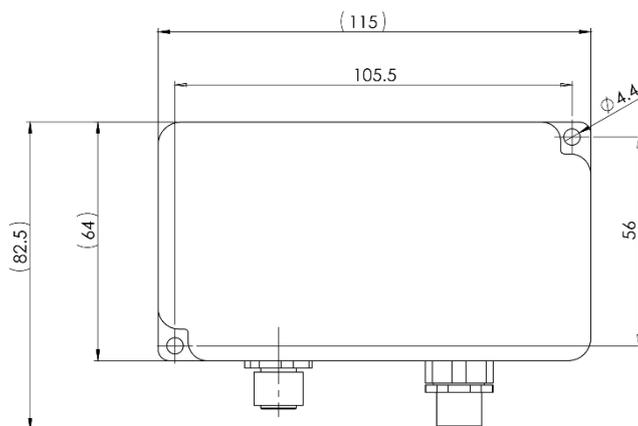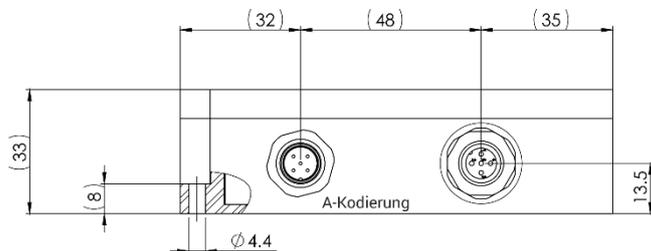

Anschlussbelegung

Sensorseitig Einbaubuchse M12, 4 polig, female

Pin	Funktion
1	Speisung + / Excitation +
2	Signal +
3	Signal -
4	Speisung - / Excitation -

Steuerungsseitig Einbaustecker M12, 8 polig, male

Pin	Funktion
1	Power +
2	n.c.
3	Reset-Nullpunkt 0V
4	Reset-Nullpunkt +
5	Signalausgang Vout + (± 10 V)
6	Power 0V (GND)
7	Signalausgang 0V
8	Signalausgang Iout + (4-20 mA)

Bestellinformation

Detaillierte Bestellangaben siehe Seite 2.

Optionen:

- Vorkonfigurierter Einstellung
- Abgeglichene Messkette (Messumformer und Sensor)

X-201-IN07 im Inline-Gehäuse

Messverstärker mit analogem Signalpfad und Extern-Tarierfunktion 0.5...4 mV/V



Spezifikationen

Performance

Empfindlichkeit	0...1.0 mV/V 0...1.25 mV/V 0...1.5 mV/V 0...2.0 mV/V 0...3.0 mV/V 0...4.0 mV/V
Linearität	< 0.5 % vom Endwert
Nullpunkt Temperaturkoeffizient	< 0.01 % / °C
Grenzfrequenz	700 Hz (-3dB)
Signalpfad	Analog

Elektrische Daten

Speisespannung	18...30 VDC, <80mA
Ausgangssignal auf den Endwert bezogen	± 10 V / 4-20 mA
Ausgangssignal Max im Überlastbereich	± 11.5 V / 1.5-23 mA
Anschlusswiderstand DMS-Messbrücke	9 V: 700 Ω ... 2 kΩ

Externer Nullpunktgleich

Messmodus	< 3 V oder offen
Nullpunktgleich	> 10 V
Minimale Pulslänge	1000 ms
Gesamter Abgleichvorgang	1010 ms
Tarierbare Empfindlichkeit	±2.2 mV/V
Maximale Anzahl an Tariervorgängen	100.000


Mechanische Daten

Material	Aluminium
Elektrischer Anschluss Sensor	M12-Buchse (4 polig, A-Kodiert, female)
Elektrischer Anschluss Steuerung	M12-Stecker (8 polig, A-Kodiert, male)
Montage	2x M4-Senkschrauben

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	0...+70 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
EMV Prüfung	EN 61000-4
Schutzart	IP 65

Mechanische Abmessungen

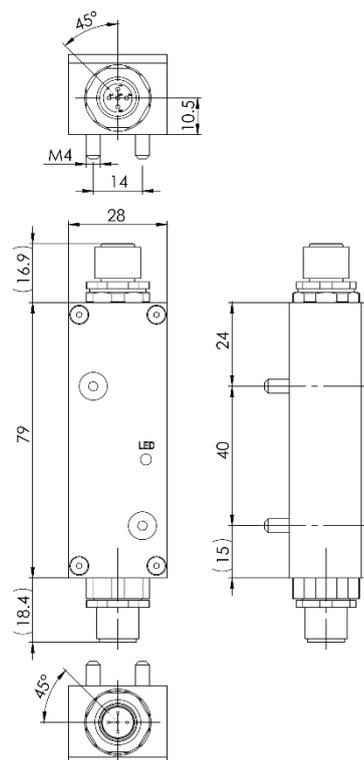

Anschlussbelegung

Sensorseitig Einbaubuchse M12, 4 polig, female

Pin	Funktion
1	Speisung + / Excitation +
2	Signal +
3	Signal -
4	Speisung - / Excitation -

Steuerungsseitig Einbaustecker M12, 8 polig, male

Pin	Funktion
1	Power +
2	n.c.
3	Reset-Nullpunkt 0V
4	Reset-Nullpunkt +
5	Signalausgang Vout + (± 10 V)
6	Power 0V (GND)
7	Signalausgang 0V-
8	Signalausgang Iout + (4-20 mA)

Bestellinformation

Detaillierte Bestellangaben siehe Seite 2.

Optionen:

- Vorkonfigurierter Einstellung
- Abgeglichene Messkette (Messumformer und Sensor)

Externer Nullpunktgleich


Die Nullpunkteinstellung bei diesen Messverstärkern erfolgt durch einen digitalen Nullpunkt-Justiermechanismus. Die Nullpunkteinstellung wird dauerhaft gespeichert, d.h. die Nullpunktkorrektur liegt auch nach dem Ausschalten wieder vor. Es steht somit ein ständig verfügbarer Installationstara bereit. Daher sind diese Messverstärker für alle statischen Anwendungen geeignet. Die Anzahl der Tariervorgänge ist limitiert auf 100.000.

Der Nullpunktgleich wird über einen externen Reset-, bzw. Tara-Steuerungseingang ausgelöst. Der Mechanismus ist mit einer "Active Low" und "Active High" Logik verfügbar.

Folgende Kennwerte sind für den externen Nullpunktgleich zu beachten.

Externer Nullpunktgleich	Active Low	Active High
Messmodus	> 10 V oder offen	< 3 V oder offen
Nullpunktgleich	< 3 V	> 10 V
Minimale Pulslänge	1000 ms	1000 ms

Das folgende Schaubild beschreibt das Verhalten der Messverstärker in Abhängigkeit des Reseteingangs:

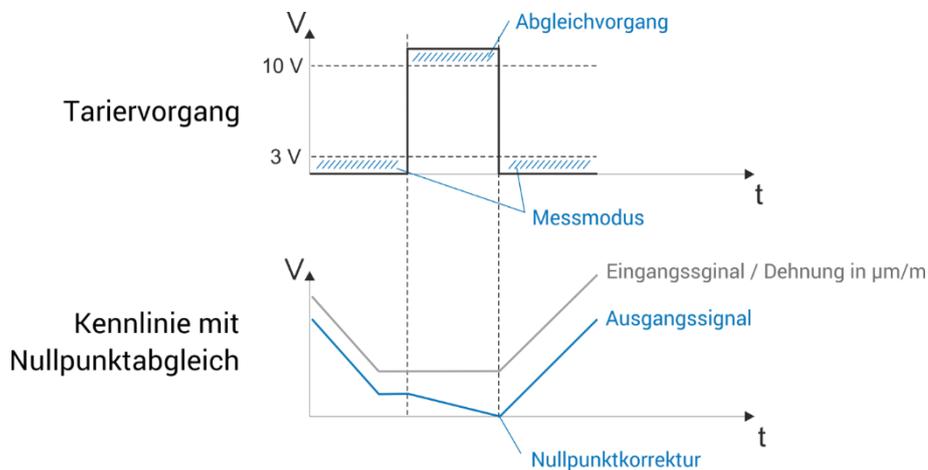


Nullpunktgleich „Onboard“

Bei der Hut-Schienen-Variante (X-201-KA07) und Aluminium-Feldgehäuse-Variante (X-201-IP07) kann der Nullpunkt mittels einem Tastendruck eingelernt werden.

Die über den Tastendruck «Zero» eingelernte Nullpunktkorrektur wird immer unverlierbar als Installationstara gespeichert. Das heisst, die Nullpunktkorrektur liegt auch nach einem Stromunterbruch noch vor.

Der Nullpunktgleich wird vorgenommen, solange der Zero-Button gedrückt wird. Das Ausgangssignal wird in diesem Moment auf Null gesetzt.

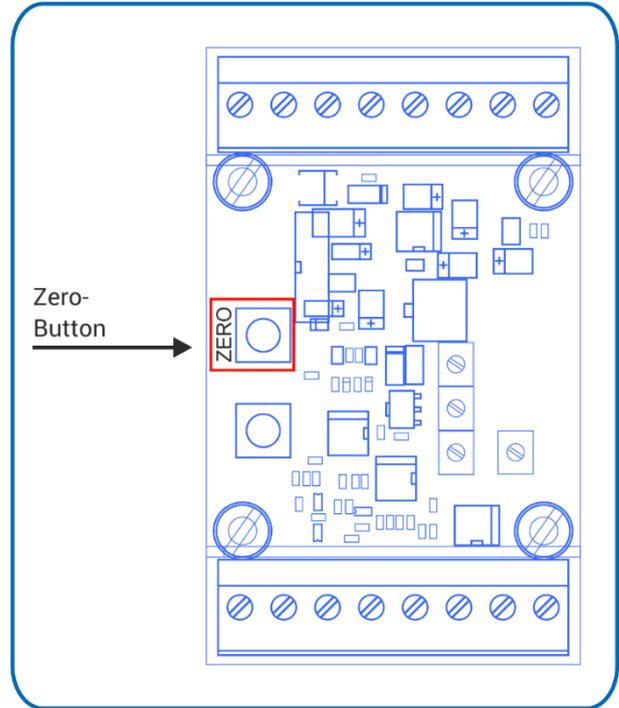

Ausgangssignal

Der X-201 bietet zwei kalibrierte Signalausgänge, einen Spannungsausgang und einen Stromausgang. Die Beziehung zwischen Strom- und Spannungsausgang ist dabei so festgelegt, dass der Stromausgang 100% angesteuert wird, wenn auch der Spannungsausgang zu 100% angesteuert ist.

$U_{out} 0...10\text{ V} = I_{out} 0...20\text{ mA}$ (bzw. $4...20\text{ mA}$)